



# febiEXAKT




## Моторчик стеклоочистителя

**febi № 22688**

Ср. № 202 820 23 08

**подходит для  
Mercedes-Benz C-Class (W202)**

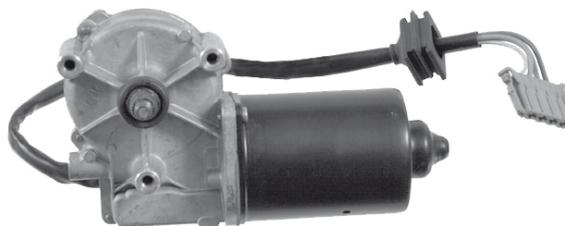

### >> ПРОБЛЕМА:

Во время эксплуатации моторчик стеклоочистителя может вызывать шумы, работать с прерываниями или вовсе не работать.

### >> ПРИЧИНА:

Моторчик приводит в движение рычаг стеклоочистителя с помощью системы тяг и подъемного механизма (рис. 1 и 2). Из-за влияния окружающей среды эти компоненты могут затруднительно двигаться.

Шестерня моторчика сделана из пластмассы и может быть легко повреждена (рис. 3 и 4). Если пластиковая шестерня испорчена, тогда червячный механизм касается шестерни не в полной мере. Это приводит к тому, что стеклоочиститель работает некорректно, вызывает шумы и/или совсем не работает.

### >> РЕШЕНИЕ:

Перед тем, как устанавливать моторчик стеклоочистителя febi 22688, febi bilstein рекомендует проверить систему тяг и подъемный механизм на легкость хода. Это может предотвратить преждевременный выход из строя моторчика.

