

РИСК ПЕРЕПУТЫВАНИЯ НАТЯЖНЫХ РОЛИКОВ 55428 И 55719

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ NR. 1061

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, МОДЕЛЬ:

Seat	Arosa, Cordoba, Ibiza II, Ibiza III, Ibiza IV, Inca
Škoda	Felicia I, Felicia II, Octavia
VW	Bora, Caddy II, Fox, Golf III, Lupo, Polo, Vento

ДВИГАТЕЛИ, НА КОТОРЫЕ ЭТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

1.0, 1.0i, 1.3, 1.4, 1.4i, 1.6, 1.6i, 1.9 TDI

ИЗДЕЛИЯ, НА КОТОРЫЕ ЭТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

№ RUVILLE	№ ориг.з/ч
55428	030 109 243K
55719	030 109 243L

КОМПЛЕКТЫ, НА КОТОРЫЕ ЭТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

№ RUVILLE	
55428	5542870 Комплект зубчатого ремня
	5542872 Комплект зубчатого ремня
	55428701 Комплект водяного насоса
	55428702 Комплект водяного насоса
	55428721 Комплект водяного насоса
55719	5571970 Комплект зубчатого ремня
	55719701 Комплект водяного насоса

ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ!

Перед установкой натяжного ролика необходимо обратить особое внимание на то, чтобы номер детали был правильным. Соблюдайте указания компании-производителя автомобиля!



1. Разница между натяжными роликами 55428 (слева) и 55719 (справа)

При установке натяжных роликов 55428 и 55719 существует риск их перепутать, т.к. на вид они практически неотличимы один от другого.

Внешне эти модели натяжных роликов различаются лишь указателями и расположением указателей (см. иллюстрацию). Однако в техническом отношении эти ролики весьма различны: натяжной ролик 55428 отличается более высоким усилием натяжения и большей рабочей областью по сравнению с натяжным роликом 55719.

Если перепутать натяжные ролики, появляется вибрация, что приводит к проскакиванию зубчатого ремня. В результате не исключено даже повреждение двигателя.



ИНФОРМАЦИЯ

Соответствующие запчасти Вы найдёте в нашем интернет-каталоге по адресу www.ruville.de

При указании номера запчасти компании-производителя автомобиля это делается только для целей сравнения.