ВНЕШНИЕ РАЗЛИЧИЯ НАТЯЖИТЕЛЕЙ РЕМНЯ 55760

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ № 1034

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, МОДЕЛЬ:	
Audi	A6, 80
Ford	Galaxy
Seat	Alhambra, Cordoba, Ibiza II, Inca, Toledo
VW	Caddy II, Golf III, Golf IV, Passat, Polo, Sharan, Vento, Transporter T4

ДВИГАТЕЛИ, НА КОТОРЫЕ ЭТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

1.7 D, 1.7 SDI, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.4 D, 2.5 D

ИЗДЕЛИЯ, НА КОТОРЫЕ ЭТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

	№ RUVILLE:	№ ориг.з/ч:
Ford	55760	95VW-10145-DA 1039808
VW		028 903 315 R (актуальный)
		028 903 315 N (заменённый)

ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ!

Болты (M8 x 35), которые прилагает компания RUVILLE, следует обязательно использовать, потому что толщина фланца натяжителя ремня 55760 (рис. 1) больше.

Соблюдать указания компании-производителя автомобиля!

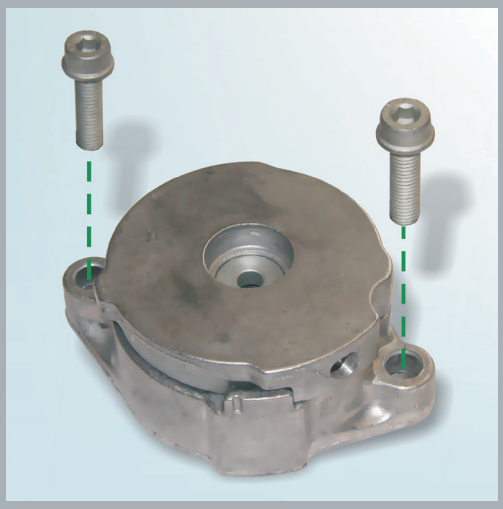

Рис. 1: Модификация с двумя болтами M8 x 35

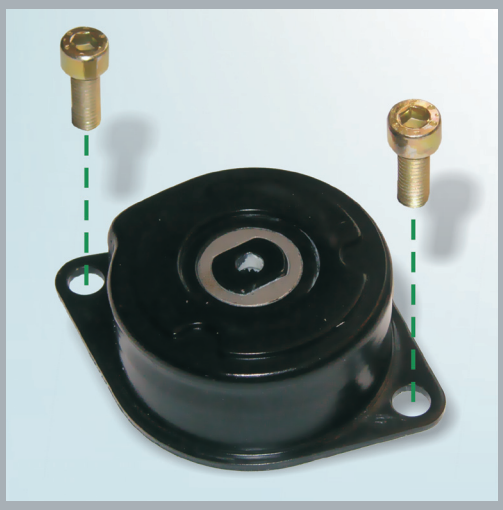

Рис. 2: Модификация с двумя болтами M8 x 22

При замене натяжителя ремня 55760 в автомобиле могут быть установлены представленные модификации. Компания RUVILLE в настоящее время предлагает модификацию, представленную на рис. 1. Обе модификации соответствуют техническим требованиям.

ИНФОРМАЦИЯ

Соответствующие запчасти вы найдёте в нашем интернет-каталоге по адресу www.ruville.de. В случае если даны ссылки на номера запчастей компании-производителя автомобиля, это служит лишь для целей сравнения.

RUVILLE YOUR PARTNER

Технические меняться. Copyright © 2012 EGON VON RUVILLE GmbH

1034/0.1/01.2012/PDF-RU

EGON VON RUVILLE GmbH • Billbrookdeich 112 • 22113 Hamburg • Germany • Tel.: +49 (0)40 73344-0 • Fax: +49 (0)40 73344-199 • info@ruville.de • www.ruville.de